ООО «Спектрофлэш»

ОКПД2 26.51.66.125

АППАРАТЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКИЕ МАРТ-200, МАРТ-250

Руководство по эксплуатации

ТКРП.410226.017РЭ

Предприятие-изготовитель:	ООО «СПЕКТРОФЛЭШ»
Адрес:	Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, лит. Ч, пом. 2Н
Отдел продаж:	+7 (812) 602-12-58, +7 (921) 406-91-07 sbyt@spectroflash.ru
Ремонт и обслуживание:	+7 (812) 602-12-54, +7 (921) 406-91-07 sbyt@spectroflash.ru
Приемная:	+7 (812) 602-12-60 info@spectroflash.ru
Интернет:	www.spectroflash.ru
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, а/я 82

Содержание

1 Введение 5
2 Назначение 5
3 Технические характеристики 6
4 Состав аппарата 8
5 Описание и работа аппаратов 9
6 Указания мер безопасности 15
7 Подготовка аппарата к работе 17
8 Порядок работы 23
9 Техническое обслуживание 24
10 Электротехнические испытания 25
11 Возможные неисправности и способы их устранения 25
12 Тара и упаковка 25
13 Правила транспортирования и хранения 26
14 Требования охраны окружающей среды и утилизация 27
15 Гарантии изготовителя 27
16 Дополнительная информация 27
Приложение А (справочное)
Ориентировочные номограммы экспозиции 28
Приложение Б (информационное) Приспособления
для крепления аппарата 32
Приложение В (информационное) Приспособления
для сигнализации о наличии рентгеновского излучения 37
Приложение Г (информационное) Набор коллиматоров 39

Вниманию потребителя

Рентгеновские аппараты при их включении являются источниками рентгеновского излучения. При эксплуатации следует соблюдать требования руководства по эксплуатации и действующих санитарных правил.

Сведения о подтверждении соответствия

Аппараты имеют сертификаты соответствия согласно «Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации». Сведения о сертификатах приведены в паспорте на аппарат.

В части радиационной безопасности аппараты серии МАРТ прошли экспертизу на соответствие требованиям санитарных правил во ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Экспертные заключения и сертификаты соответствия размещены на веб-сайте ООО «Спектрофлэш» в разделе «Документы».

1 Введение

1.1 Настоящее руководство предназначено для лиц, занимающихся эксплуатацией аппаратов рентгеновских переносных дефектоскопических МАРТ-200 и МАРТ-250 (далее аппарат) и имеет целью ознакомить пользователя с его техническими характеристиками, конструкцией, принципом действия и правилами эксплуатации.

1.2 Обозначение аппарата при заказе и в конструкторской документации:

Аппарат рентгеновский переносной дефектоскопический МАРТ-250 (МАРТ-200) ТУ 4276-010-00511769-2013

1.3 Классификационные коды:

ОКПД2: 26.51.66.125

ОКОФ (ОК 013-2014): 330.26.51.66

ТНВЭД: 9022190000

2 Назначение

2.1 Аппарат предназначен для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии в промышленности и строительстве.

2.2 Аппараты не реализуют принцип работы рентгеновской томографии для трехмерного обнаружения дефектов.

2.3 Аппараты МАРТ включены в «Реестр средств неразрушающего контроля качества сварных соединений» ПАО «Газпром».

3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные рентгенографические характеристики

Характеристика	Значение	
	МАРТ-250	МАРТ-200
3.1 Экспозиционная доза рентгеновского излучения [1], не менее, Р	5	3
3.2 Анодный ток, нерегулируемый, мА	0,8	0,5
3.3 Диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке, кВ	130 – 250	105 – 200
3.4 Толщина стали, доступная для рентгенографирования [2], мм	30	20
Примечания 1 В прямом пучке на расстоянии 500 мм от фокусного пятна рентгеновской трубки за 1 минуту при максимальном анодном напряжении для данного аппарата 2 На пленку AGFA D7 со свинцовыми экранами за 10 минут при фокусном расстоянии 700 мм		

3.5 Масса и габаритные размеры составных частей аппарата должна быть не более указанных в таблицах 2 и 3:

Таблица 2 – Масса составных частей аппарата

В килограммах

Наименование узла	МАРТ-250	МАРТ-200
Рентгеновский блок	9	6
Пульт управления	4	4

Таблица 3 – Габаритные размеры составных частей аппарата

В миллиметрах

Наименование узла	МАРТ-250	МАРТ-200
Рентгеновский блок	580×140×190	430×100×160
Пульт управления	330×260×170	330×260×170

3.6 Выход излучения:

- для аппарата МАРТ-250 – боковой конус с телесным углом 40°×50°;
- для аппарата МАРТ-200 – торцевой конус с углом 140° для панорамного просвечивания и 60° для направленного.

3.7 Фактическая чувствительность радиографического контроля соответствует классу 1 по ГОСТ 7512.

3.8 Режим работы повторно-кратковременный; максимальное время нахождения рентгеновской трубки под напряжением не более 10 мин; напряженность цикла 1:1.

3.9 Диаметр фокусного пятна при максимальной анодной мощности приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Диаметр фокусного пятна

В миллиметрах

Аппарат	Номинальный	Не более
МАРТ-250	0,8×1,2	0,9×1,4
МАРТ-200	2,0	2,2

3.10 Потребляемая мощность не более 450 В·А.

3.11 Напряжение питания аппарата: однофазная сеть переменного тока напряжением 230 В ± 10% или 220 В ± 10% и частотой (50 ± 1) Гц.

3.12 Степень защиты с подключенными разъемами: IP20.

3.13 Условия эксплуатации в части климатический внешних воздействий: при температурах от минус 20 до плюс 40 °С, атмосферном давлении от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.), относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25 °С и при более низких температурах без конденсации влаги.

3.14 Класс защиты: I по ГОСТ Р 58698.

3.15 Уровень радиопомех, создаваемых при работе аппарата, не превышает значений, установленных ГОСТ Р МЭК 61326-1 для оборудования класса А.

3.16 Средняя наработка до отказа не менее 200 часов. Под отказом понимают уменьшение экспозиционной дозы излучения на 25% и более по сравнению с указанной в п. 3.1. Указанная наработка на отказ обеспечивается при соблюдении потребителем условий эксплуатации и выполнении мероприятий, предусматривающих техническое и ремонтное обслуживание.

3.17 Полный средний срок службы аппарата – 5 лет при условии замены рентгеновской трубки после ее выхода из строя по истечении срока ее эксплуатации и проведения регулярного технического обслуживания аппарата.

Примечание – Фактический срок службы аппарата может быть больше указанной величины и определяется его техническим состоянием.

4 Состав аппарата

4.1 В основной комплект поставки входят:

- блок рентгеновский,
- пульт управления,
- высокочастотный и сетевой кабели,
- комплект эксплуатационной документации,
- футляр или сумка для переноски.

4.2 Дополнительные сведения о комплектности

4.2.1 Аппарат МАРТ-200 комплектуется съемным коллиматором 60×60°.

Примечание – Коллиматор представляет собой комплект из свинцовой диафрагмы и держателя.

4.2.2 Аппарат МАРТ-200 может дополнительно комплектоваться набором диафрагм с различными углами ограничения выхода (Приложение В) по заказу.

4.2.3 Аппарат может комплектоваться устройствами крепления согласно приложению Б по заказу.

4.2.4 Аппарат может комплектоваться дополнительными соединительными кабелями по заказу.

Примечание – Использование запасных кабелей накладывает ограничения на возможности аппарата. Подробнее в п. 7.6.

4.2.5 Аппарат может комплектоваться сигнальной лампой-вспышкой по заказу.

5 Описание и работа аппаратов

5.1 Устройство и работа аппаратов

Работа аппарата базируется на классическом принципе генерации рентгеновского излучения термоэмиссионной рентгеновской трубкой под действием постоянного высокого напряжения, приложенного к её электродам.

Использование промежуточного преобразования частоты в главной цепи позволяет уменьшить габариты и массу аппаратов, величину пульсаций высокого напряжения и улучшить его стабильность.

Высоковольтная часть построена на базе умножителя напряжения. Форма напряжения на рентгеновской трубке - постоянное, стабилизированное.

Материал высоковольтной изоляции – трансформаторное масло.

Аппарат МАРТ-250 может использоваться только для направленного режима просвечивания.

Аппарат МАРТ-200 имеет торцевой выход излучения в телесном угле порядка 140°, что позволяет его использовать для близкого к панорамному просвечивания. Для направленного просвечивания следует установить ограничивающий коллиматор, как описано в п. 7.9.3. Для более полного ограничения неиспользуемого рентгеновского излучения можно использовать специализированный набор коллиматоров (Приложение В).

5.2 Описание составных частей аппаратов


Конструктивно аппарат состоит из блока рентгеновского и выносного пульта управления, соединенных кабелем длиной 30 м.

5.2.1 Блок рентгеновский

В блоке рентгеновском, залитом трансформаторным маслом, расположены высоковольтный источник постоянного напряжения и термоэмиссионная трубка.

Высоковольтный источник постоянного напряжения состоит из высокочастотного трансформатора на замкнутом ферритовом сердечнике и высоковольтного умножителя.

Внешний вид рентгеновского блока аппаратов МАРТ-200, МАРТ-250 показан на рисунках 1 – 4.

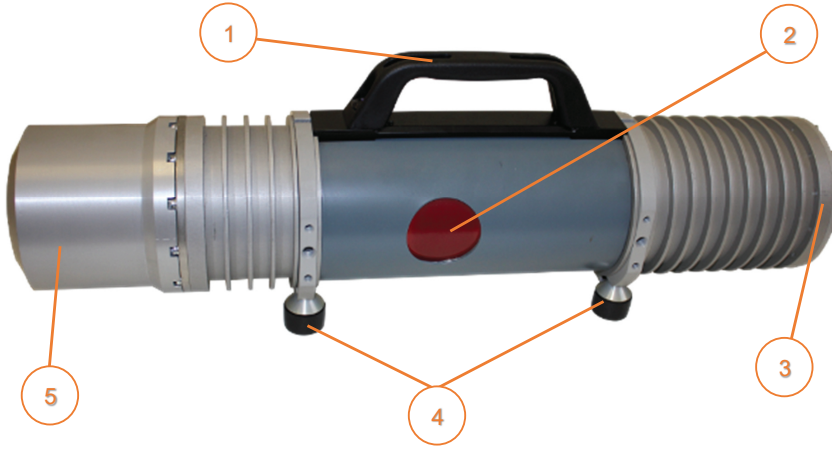

1 – Ручка для переноски.
2 – Окно выхода рентгеновского излучения.
3 – Сторона подключения высокочастотного соединительного кабеля.
4 – Прорезиненные ножки.
5 – Крышка узла компенсатора расширения масла.

Рисунок 1 – Аппарат МАРТ-250. Внешний вид рентгеновского блока со стороны выхода излучения



1 – Разъем для подключения высокочастотного соединительного кабеля.
2 – Защитная крышка, закрывающая разъем в нерабочем состоянии.

Рисунок 2 – Аппарат МАРТ-250. Внешний вид рентгеновского блока со стороны коммутационного разъема



1 – Ручка для переноски
2 – Разъем для подключения высокочастотного соединительного кабеля.
3 – Крышка отсека компенсатора расширения масла.
4 – Прорезиненные ножки.
5 – Сторона выхода рентгеновского излучения. Место установки коллиматора

Рисунок 3 – Аппарат МАРТ-200. Вид с боку



1 – Центр окна выхода рентгеновского излучения.

Рисунок 4 – Аппарат МАРТ-200. Вид со стороны выхода излучения

5.2.2 Пульт управления с цифровым индикатором

В пульте управления расположены источник питания, преобразователь частоты, схемы стабилизации анодного тока и высокого напряжения и органы управления аппаратом.

На лицевой панели пульта управления расположены следующие органы управления и индикации:


- выключатель питающей сети (тумблер) «СЕТЬ»;
- ключ включения высокого напряжения «ВКЛ. РЕНТ», выполненный в виде замка безопасности;
- цифровой индикатор экспозиции и напряжения;
- кнопки выбора времени экспозиции минуты «‘» и секунды «‘‘»;
- кнопки выбора высокого напряжения «kV»: «-» и «+»;
- светодиод «ГОТОВ». Его свечение говорит о том, что включение высокого напряжения невозможно;
- светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ». Его свечение говорит о том, что включено высокое напряжение.

На панели пульта управления находятся разъемы для подключения сетевого и высокочастотного кабелей.

Внешний вид пульта управления и расположение органов управления показаны на рисунке 5. Расположение и назначение органов управления на пульте идентично для обоих моделей аппарата.

Защитная пломба (1) реализована в виде наклейки с надписью «Не вскрывать», которая блокирует доступ к одному из креплений лицевой панели не позволяет снять панель. Наклейка изготовлена из специального саморазрушающегося материала; при попытке ее снять она не отклеивается, а рассыпается на мелкие части.

Замок безопасности (5), блокирует возможность включения рентгеновского излучения. Вы не сможете включить рентгеновское излучение пока не разблокируете аппарат. Наличие замка безопасности требуется санитарными правилами.

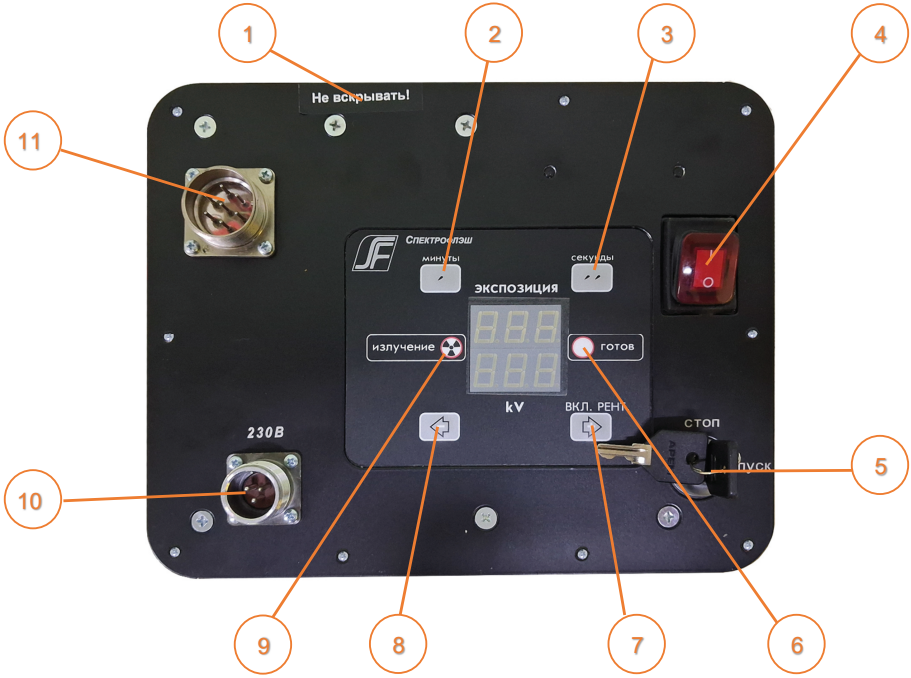

1 – Защитная пломба.
2 – Кнопка установки времени экспозиции в минутах.
3 – Кнопка установки времени экспозиции в секундах.
4 – Тумблер включения питающей сети 230 В.
5 – Замок безопасности / Включение излучения.
6 – Светодиод «Готов»
7 – Кнопка уменьшения высокого напряжения.
8 – Кнопка увеличения высокого напряжения.
9 – Индикатор включения излучения.
10 – Разъем подключения кабеля питающей сети 230 В.
11 – Разъем для подключения высокочастотного кабеля, соединяющего пульт управления с рентгеновским блоком. В аппаратах МАРТ-200 и МАРТ-250 используются разъемы разных типов/

Рисунок 5 – Пульт управления аппаратов МАРТ-200, МАРТ-250

5.3 Работа аппарата

Включение аппарата осуществляется переводом сетевого тумблера из положения «0» в положение «1», при этом внутри него загорается неоновая лампа. Одновременно загорается цифровой индикатор, с последними использованными значениями. На верхнем отображено время - минуты и секунды, а на нижнем напряжение в киловольтах.

Красный светодиод «ГОТОВ» на лицевой панели пульта управления, сигнализирующий о том, что подано напряжение на нить накала рентгеновской трубки и идет ее прогрев. По прошествии 1 – 2 минут светодиод «ГОТОВ» гаснет. Это означает, что накал рентгеновской трубки прогрет и аппарат готов к включению рентгеновского излучения. В процессе работы при перегреве рентгеновского блока, если температура внутри него превышает 70 °С, высокое напряжение автоматически выключается. Об этом свидетельствует загорание того же светодиода «ГОТОВ». Пока этот светодиод не погаснет, включение высокого напряжения невозможно.

Выбор времени экспозиции осуществляется нажатием кнопок минуты «‘» с шагом одна минута, и секунды «‘‘» с шагом 10 секунд, максимальное возможное время экспозиции 9 минут 59 секунд, минимально возможное – 40 секунд.

Выбор значений высокого напряжения производится кнопками «-» и «+», с шагом 5 кВ. Для аппарата МАРТ 200 изменения напряжения осуществляется в диапазоне от 105 кВ до 200 кВ, а для аппарата МАРТ 250 – в диапазоне от 130 кВ до 250 кВ.

Включение высокого напряжения осуществляется поворотом ключа «ВКЛ. РЕНТ.» по часовой стрелке на 90°. При этом на таймере экспозиции начнется обратный отсчет времени и загорится светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ», а на нижнем индикаторе останется выбранное значение напряжения. По окончании экспозиции светодиод «ИЗЛУЧЕНИЕ» погаснет, а на таймере будет отсчитываться необходимая пауза, в строке с напряжением будут прочерки.

На время работы таймера кнопки блокированы и изменение режимов работы невозможно. По окончании паузы появляется возможность внести изменения в режим работы.

Для повторного включения рентгена необходимо предварительно ключ «ВКЛ. РЕНТ.» вернуть в исходное положение, повернув против часовой стрелки на 90°.

6 Указания мер безопасности

6.1 Виды и источники опасности

6.1.1 Аппарат может представлять опасность как источник рентгеновского излучения (при нахождении рентгеновской трубки под напряжением). Источником рентгеновского излучения аппарата является рентгеновская трубка, расположенная в рентгеновском блоке. Рентгеновская трубка не содержит радиоактивных веществ и не создает их при работе. Она становится источником ионизирующего излучения только после подачи на нее питающего напряжения. При перевозке и хранении обесточенный рентгеновский аппарат не представляет радиационной опасности и не требует принятия специальных мер радиационной защиты.

6.1.2 По способу использования рентгеновский аппарат является переносным.

6.2 Основные требования и необходимые меры для обеспечения безопасности

6.2.1 При эксплуатации аппарата должны соблюдаться требования настоящего руководства и действующих санитарных правил («Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), а также СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

6.2.2 На работы с использованием рентгеновских аппаратов не разрешается принимать лиц, моложе 18 лет. К указанным работам могут допускаться лишь лица:

- отнесенные к персоналу группы А, прошедшие профмедосмотр и не имеющие медицинских противопоказаний к работе с применением ИИИ,
- успешно прошедшие обучение по специальности и имеющие соответствующее удостоверение (например, на право проведения работ по рентгеновской дефектоскопии),
- успешно прошедшие обучение по правилам радиационной безопасности (РБ) при проведении работ по специальности и проверку знаний требований правил и норм РБ, а также электробезопасности,
- имеющие не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

6.2.3 Для обеспечения требований радиационной безопасности персонал группы А должен располагаться в направлении, противоположном направлению пучка рентгеновского излучения, на расстоянии, при котором за рабочую смену средняя мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) рентгеновского излучения не превышает установленных санитарными правилами, при этом понимается, что продолжительность рабочего времени персонала группы А не превышает 1700 часов за год, т.е. 36 часов в неделю, а аппарат работает не более

30 минут в час. Без применения дополнительных мер защиты, оно составляет 30 метров.

6.2.4 Для справки, примерный (без учета каких-либо защитных приспособлений) радиус зоны ограничения доступа, подлежащий обозначению знаками радиационной опасности по ГОСТ 17925 при проведении работ с применением аппарата в открытой местности приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Ориентировочные радиусы зоны ограничения доступа

В метрах

МАРТ-200			МАРТ-250		
В прямом пучке	С боков	В обратном пучке	В прямом пучке	С боков	В обратном пучке
225	80	65	320	95	95

Примечание – Данные расстояния получены в предположении, что аппарат работает не более 30 минут в час, в прямом пучке на расстоянии 50 мм находится стальная преграда толщиной 5 мм, имитирующая просвечиваемый объект.

Для уменьшения радиуса радиационно-опасных зон можно использовать рентгенозащитные ширмы или коллиматоры.

Аппарат МАРТ-200 поставляется со съемным коллиматором (см. п. 7.9.3), ограничивающий угол выхода до 60°. При необходимости дополнительно можно приобрести комплект диафрагм с иными углами ограничения.

Аппарат МАРТ-250 имеет встроенный несъемный коллиматор, являющийся частью конструкции корпуса.

6.2.5 При проведении рентгеновской дефектоскопии в цехах, на открытых площадках и в полевых условиях обеспечивается отсутствие посторонних лиц в зоне ограничения доступа при работе рентгеновского дефектоскопа. Зону ограничения доступа ограждают и маркируют предупреждающими плакатами (надписями), отчетливо видимыми с расстояния не менее 3 метров.

Рекомендуется проводить просвечивание в производственных помещениях в нерабочее время.

6.2.6 По получении аппарата потребитель должен письменно известить об этом органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствующем субъекте Российской Федерации.

6.2.7 Работы с использованием аппаратов разрешается проводить только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам и

лицензии на осуществление деятельности по обращению с источниками ионизирующего излучения (генерирующими).

6.2.8 Хранение рентгеновских аппаратов разрешается только в специальных помещениях, исключающих возможность хищения или несанкционированного использования аппаратов.

6.2.9 Ремонт рентгеновских аппаратов разрешается только в специализированных организациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности.

6.2.10 При работе с рентгеновским аппаратом следует направить пучок излучения в сторону, с которой в радиационно-опасной зоне нет домов и рабочих мест и с которой наименее вероятно появление людей.

6.2.11 Аппараты заземляются по ГОСТ 12.1.030 посредством специальной жилы сетевого кабеля, поэтому обязательно наличие в питающей сети третьего заземляющего проводника.

7 Подготовка аппарата к работе

7.1 Произвести внешний осмотр аппарата согласно «Руководству по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям». Убедиться, что между контактами разъемов отсутствует грязь, влага (снег). Удаление загрязнения производится бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатой.

7.2 ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность при работе при отрицательных температурах! Включение блока в холодном состоянии приведет к пробою и выходу аппарата из строя.

Если блок хранился при отрицательной температуре, согрейте его примерно до 0°С, например, выдержав в помещении при комнатной температуре в течение 3-5 часов. При этом следует иметь в виду, что тепло от стенок корпуса передается внутрь блока со значительной задержкой, поэтому наружные стенки будут выглядеть достаточно теплыми значительно раньше, чем прогреется центральная часть.

После согревания возможно образование конденсата на разъемах. Обратите на это особое внимание. Если конденсат имеется, промойте разъемы спиртом.

Затем следует сделать 3 экспозиции по 10 минут на минимальном напряжении. Только после всех этих процедур можно будет перейти к тренировке трубки. В дальнейшем при работе блок будет сам подогревать себя выделяемым теплом.

При перерывах в работе на морозе не оставляйте блок надолго на улице.

Не следует работать при температуре ниже минус 20 градусов. Включение блока при более низкой температуре может вызвать внутренний пробой его высоковольтной изоляции. Блок выйдет из строя и восстановление его будет невозможно.

7.3 Соединить пульт управления высокочастотным кабелем с рентгеновским блоком (угловой разъём подключается к пульту управления).

ВНИМАНИЕ: Запрещается совместное использование блока рентгеновского и пульта управления с разными заводскими номерами, а также высокочастотного кабеля из комплекта другого аппарата.

В случае, если используется сменный высокочастотный кабель, поставленный заводом-изготовителем, при работе с ним диапазон рабочих напряжений следует сократить: максимальное рабочее напряжение должно быть на 10% меньше паспортного значения, минимальное, минимальное – на 10% больше паспортного значения. Только кабель, согласованный по параметрам, позволяет работать на максимальных и минимальных режимах. Такой кабель имеет номер, соответствующий номеру аппарата. Маркировка нанесена со стороны одного из разъемов. Сменный кабель не имеет номеров. В комплекте аппарата может быть только один согласованный кабель.

7.4 Убедиться, что тумблер СЕТЬ находится в положении «0».

Подключить пульт управления с помощью сетевого кабеля к сети переменного тока напряжением 230 В.

7.5 Установить рентгеновский блок в положение, необходимое для контроля конкретного изделия.

7.5.1 При ориентации аппарата МАРТ-250 относительно шва следует учитывать, что угол раскрытия конуса излучения различается по продольной и поперечной оси, а осевая линия конуса наклонена под углом 5 градусов к корпусу аппарата. Аппарат рекомендуется ориентировать вдоль трубы, чтобы наибольший угол раскрытия 50° охватывал наибольшую длину шва, и с небольшим смещением относительно шва, как показано на рисунке 6.

Не рекомендуется устанавливать аппарат вдоль шва, как показано на рисунке 7. Из сравнения рисунков видно, что при такой установке просвечиваемый сегмент шва будет меньше (угол 40°), следовательно, потребуется большее количество экспозиций.

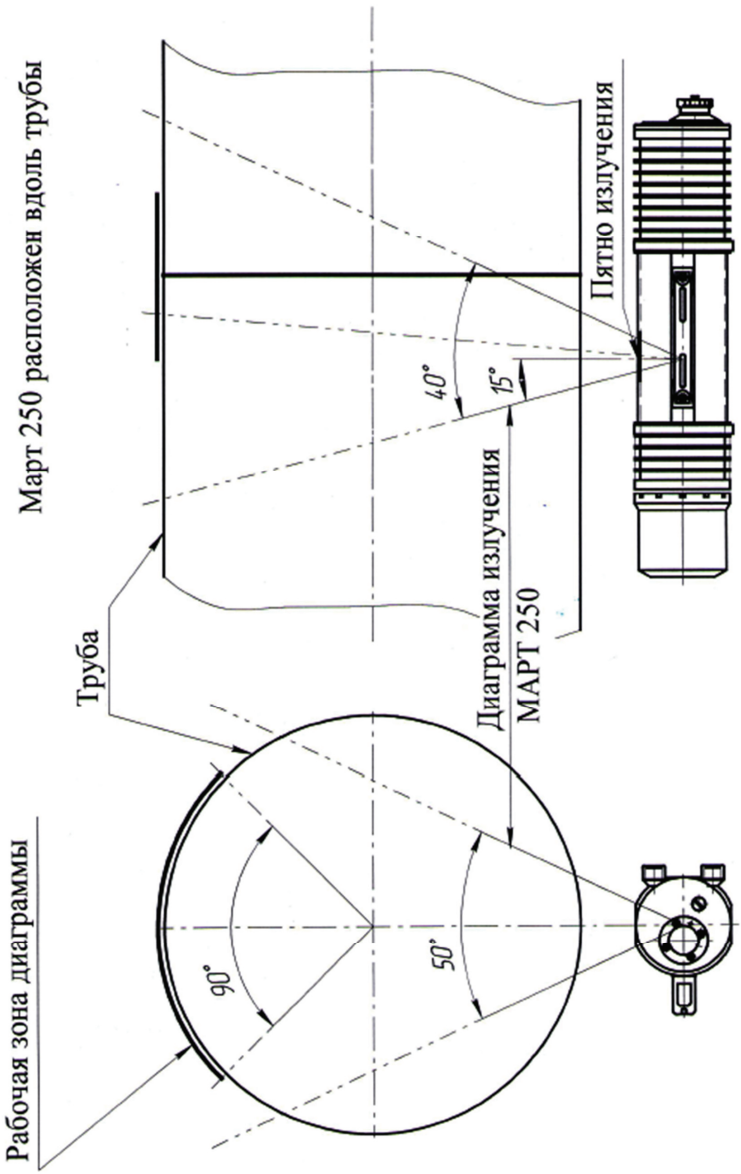


Рисунок 6 – Рекомендуемая установка аппарата «МАРТ-250»

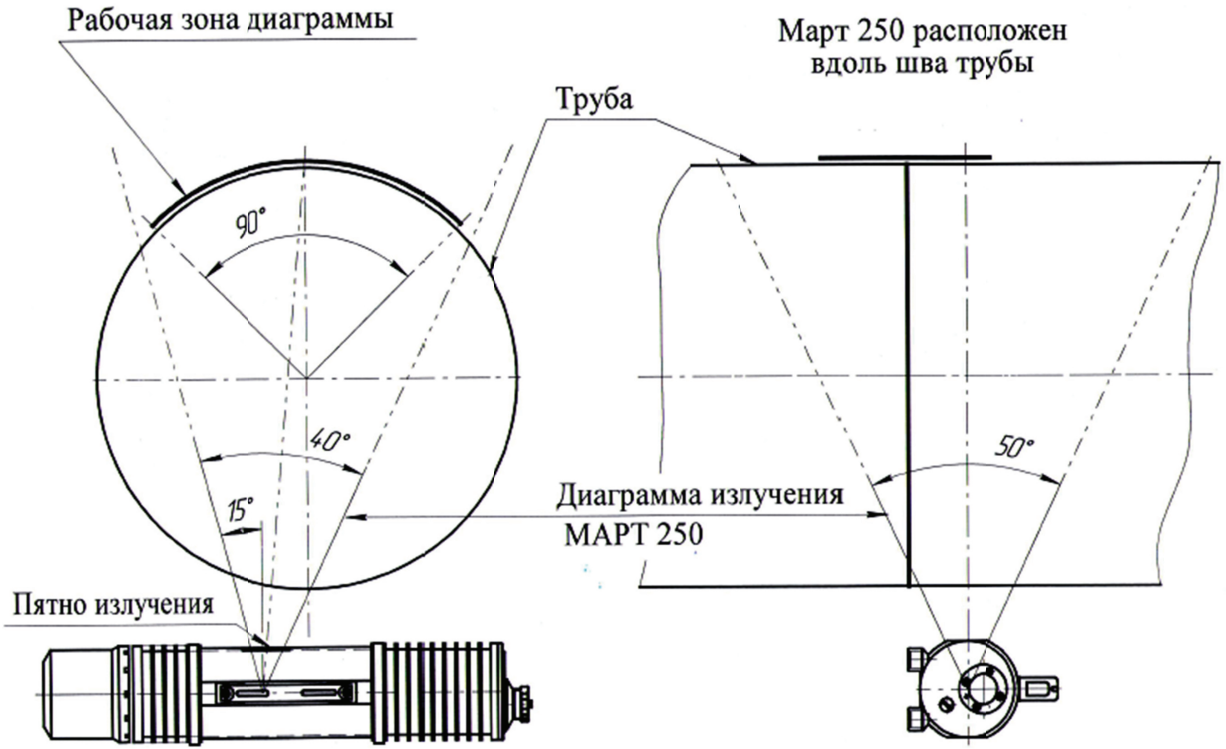


Рисунок 7 – Нерекомендуемая установка аппарата «МАРТ-250»

7.5.2 Если аппарат МАРТ-200 используется в режиме панорамного просвечивания, его следует устанавливать на некотором отдалении от шва. Схематично размещение аппарата внутри трубы приведено на рисунке 8.

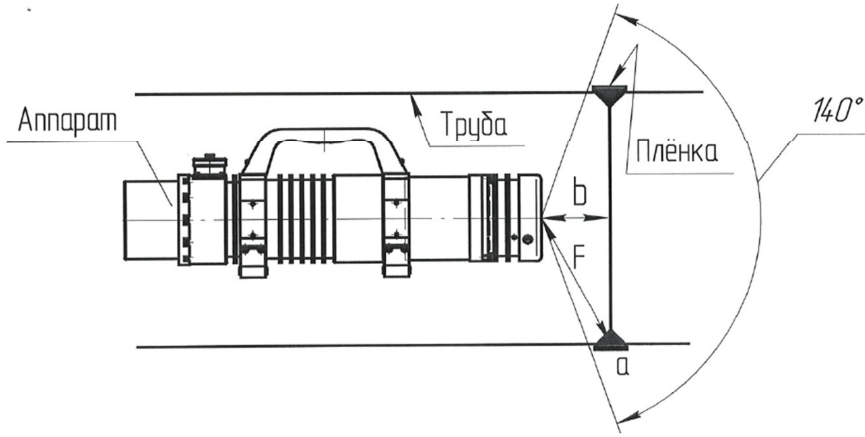


Рисунок 8 – Смещение аппарата МАРТ-200 при панорамном просвечивании

Интерес представляют два параметра: смещение аппарата относительно шва (b) и фокусное расстояние до шва (F). Чтобы их рассчитать, требуется знать диаметр трубы (D) и ширину пленки (a).

Примечание – Ширина пленки важна потому, что внутрь конуса раскрытия пучка излучения должна попасть не только линия шва, но вся пленка.

Рассчитать смещение от торца аппарата до шва можно по формуле:

$$b = \frac{D}{5.5} + \frac{a}{2} \quad (1)$$

где:

b – смещение от шва до торца аппарата;

D – диаметр трубы;

a – ширина пленки (с некоторым запасом, выбираемым опытным путем).

Рассчитать фокусное расстояние можно по формуле:

$$F = \sqrt{b^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2} \quad (2)$$

где:

b – смещение аппарата, рассчитанное по формуле (1);

D – диаметр трубы.

Для справки в таблице 7 приведены ориентировочные смещения аппарата относительно шва для некоторых диаметров труб в предположении, что ширина пленки 100 мм.

Таблица 7 – Расстояние для установки аппарата МАРТ-200

В миллиметрах

Диаметр трубы	Смещение (b)	Фокусное расстояние (F)
200	90	135
300	105	185
400	125	235
500	145	290
600	160	340
700	180	395

7.5.3 Если аппарат МАРТ-200 используется в режиме направленного просвечивания, следует ограничить телесный угол рентгеновского излучения. Для этого установить ограничивающий коллиматор из комплекта на торец аппарата, как показано на рисунке 8а, и зафиксировать его. Окрашенная черной краской сторона коллиматора должна быть обращена внутрь.

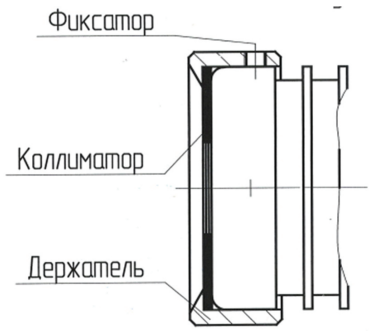


Рисунок 8а – Установка коллиматора на аппарат

7.6 Расположить пульт управления на безопасном расстоянии от рентгеновского блока. Без дополнительных мер защиты оно равно длине высокочастотного кабеля.

7.7 Для установки аппарата могут использоваться приспособления, приведенные в приложении Б. В качестве индикатора наличия рентгеновского излучения может использоваться сигнальная лампа-вспышка (приложение В).

7.8 При подключении оборудования, не входящего в комплект поставки, возможно возникновение электромагнитной эмиссии, превышающей уровень, указанный в стандарте ГОСТ Р МЭК 61326-1.

8 Порядок работы

8.1 Общие требования

8.1.1 ВНИМАНИЕ: Термоэмиссионные трубки обязательно требуют процедуры тренировки при первом включении после длительного перерыва в работе. Невыполнение этого требования может привести к выходу аппарата из строя.

8.1.2 Установку и перемещение рентгеновского блока следует осуществлять при выключенном напряжении сети.

8.1.3 В процессе работы также следует оберегать места сочленения разъемов и пульт управления от воздействия атмосферных осадков.

Обращайте внимание, чтобы при отключении разъемов не допускать попадания влаги и грязи между контактами. Если места сочленения разъемов были загрязнены или на них попала влага, то, прежде чем отключать разъем, следует очистить и просушить его, чтобы исключить возможность попадания влаги и грязи внутрь разъема и между контактами.

8.1.4 ВНИМАНИЕ: Соблюдайте особую осторожность при работе при отрицательных температурах! Прочитайте п. 7.2 руководства перед включением.

8.2 Режим тренировки

8.2.1 Ежедневно перед началом работы необходимо проводить тренировку рентгеновской трубки.

Если аппарат не использовался более месяца, то прежде, чем приступить к тренировке, следует сделать 2 экспозиции по 10 минут на минимальном напряжении, затем 1 экспозицию на половинном напряжении.

8.2.2 Для тренировки трубки необходимо выбрать максимальное напряжение, при котором предстоит работать, а кнопкой минуты «‘» выбрать значение «Е», после чего начать процедуру тренировки поворотом ключа «ВКЛ. РЕНТ**.».** Произойдет плавный подъем напряжения на трубке, с минимального до установленного за 10 минут.

ВНИМАНИЕ: При использовании сменного высокочастотного кабеля не устанавливать максимальное анодное напряжение (см. п. 7.3).

8.3 Рабочий режим

8.3.1 Установить требуемую величину высокого напряжения.

Если в процессе работы будет необходимо повысить рабочее напряжение аппарата, следует произвести повторную тренировку трубки на новом более высоком напряжении по п. 8.2.2

8.3.2 Установить необходимое время экспозиции, но не менее 39 сек.

ВНИМАНИЕ: Время непрерывной работы аппарата не должно превышать 10 минут. Если этого недостаточно, необходимо разбить общее требуемое время экспозиции на несколько частей, каждая из которых не должна превышать 10 минут. При этом время паузы между экспозициями или частями экспозиции не должно быть меньше времени предыдущей непрерывной работы.

8.3.3 Включить высокое поворотом ключа «ВКЛ. РЕНТ**.».**

8.3.4 В процессе работы аппарата на стекле рентгеновской трубки образуется пространственный заряд. Он не мешает работе аппарата, но при переходе на более низкое, по сравнению с предшествующим циклом, анодное напряжение в первые несколько минут будет препятствовать нарастанию анодного тока, что приведет к недоэкспонированию первого рентгеновского снимка. Во избежание этого явления, необходимо при изменении в сторону уменьшения напряжения на трубке сделать перерыв в работе аппарата длительностью не менее 1 часа, либо произвести одну 10-минутную экспозицию без рентгенографирования объекта.

8.3.5 Аппараты серии МАРТ обладают сравнительно небольшой мощностью излучения, поэтому наиболее эффективно их использовать на небольших толщинах, либо с использованием цифровой рентгенографии (например, системами КАРАТ РТС или ЦИФРАКОН).

При использовании пленочных систем рекомендуется учитывать, что малый размер фокусного пятна аппарата дает наилучший результат при использовании мелкозернистых высококонтрастных пленок (например, AGFA D7, KODAK AA400, FUJI IX80/100, QUAM HT400, AIKE AK400, а также российские Р7 АСК-РЕНТГЕН-ИДЕЛЬ, ФОМАКС Р7). В приложении А приведены ориентировочные номограммы времени экспозиции.

8.3.6 При перерывах в работе следует следить за температурой рентгеновского блока и не допускать ее понижения ниже минус 10 °С.

9 Техническое обслуживание

9.1 Термоэмиссионные трубки требуют соблюдения режима тренировки при первом включении и последующих включениях после длительного перерыва в работе. Процедура тренировки описана в п. 8.2.

9.2 Разъемы на пульте управления, блоке рентгеновском и высокочастотном кабеле следует содержать в чистоте, оберегая от попадания грязи и влаги. Удаление пыли и загрязнения производится бязью, смоченной в спирте этиловом ГОСТ 17299 и отжатой.

9.3 Следует проводить регулярный внешний осмотр аппарата. Методика осмотра изложена в «Руководстве по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям».

9.4 В процессе работы следует оберегать места сочленения разъемов и пульт управления от воздействия атмосферных осадков.

9.5 Следует оберегать аппараты от падений и ударов, т.к. сильный удар может повредить рентгеновскую трубку.

10 Электротехнические испытания

10.1 Руководство по проведению испытаний и необходимые приборы описаны в «Руководстве по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям».

Испытания могут быть проведены в любой испытательной лаборатории, имеющей необходимые измерительные приборы и лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения, или на заводе-изготовителе.

11 Возможные неисправности и способы их устранения

11.1 Если индикатор «ГОТОВ» после включения питания длительное время не гаснет, необходимо проверить высокочастотный кабель и разъёмы рентгеновского блока и пульта управления на отсутствие повреждений или загрязнений. При перегреве – убедиться, что температура рентгеновского блока снизилась до температуры окружающей среды. Если повреждений и/или загрязнений не обнаружено, и рентгеновский блок не перегрет, аппарат следует отправить для ремонта на завод-изготовитель.

11.2 Контроль работоспособности аппарата следует производить измерением мощности экспозиционной дозы рентгеновского излучения с помощью любого аттестованного дозиметра. Методика измерения и необходимые приборы описаны в «Руководстве по техническому обслуживанию и электротехническим испытаниям».

12 Тара и упаковка

12.1 Завод-изготовитель отгружает аппараты в транспортной таре из картонных коробок по ГОСТ 9142-2014, ГОСТ 33781-2016 с амортизатором из пенополистирола, либо дощатых ящиков тип III по ГОСТ 2991 или ящиков из ДВП тип III по ГОСТ 5959 или аналогичных им.

12.2 В качестве прокладочных материалов при упаковывании применяются картон гофрированный марки Т-2 по ГОСТ 7376, пенополиуретан ППУ 45-0,8 по ТУ 6-55-43-90, бумага оберточная А по ГОСТ 8273, бумага А-25 по ГОСТ 8828, макулатура бумажная МС-6 по ГОСТ 10700 или аналогичные.

13 Правила транспортирования и хранения

13.1 Транспортирование

13.1.1 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов − Л по ГОСТ Р 51908; в части воздействия климатических факторов − как по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 30 до плюс 50°С.

13.1.2 Транспортирование аппарата осуществляется любыми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

13.1.3 Размещение и крепление аппаратов в транспортном средстве должно производиться таким образом, чтобы исключить возможность перемещения их при транспортировании.

13.1.4 При погрузке и выгрузке необходимо обращать внимание на маркировочные знаки, нанесенные на таре и соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение тары с изделием.

13.1.5 Не является опасным грузом.

13.2 Хранение

13.2.1 Техническое обслуживание на период хранения должно включать в себя ежемесячную тренировку аппарата по методике п. 8.2.1.

13.2.2 Условия хранения в части воздействия механических факторов − М4 по ГОСТ 30631 в течение всего срока сохраняемости; в части воздействия климатических факторов − как по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, но в диапазоне температур от минус 30 до плюс 50°С.

14 Требования охраны окружающей среды и утилизация

14.1 Аппарат не представляет опасности для окружающей среды при хранении, транспортировании и эксплуатации при соблюдении требований, установленных эксплуатационной документацией и санитарными правилами.

14.2 Для утилизации оборудование должно быть передано в специализированную организацию либо на завод-изготовитель или рекомендованный им сервис-центр.

14.3 Требования к утилизации аппарата как источника рентгеновского излучения, изложены в СП 2.6.1.2612-10 (раздел 3.6), СанПиН 2.6.1.2891-11.

14.4 При утилизации аппарата опасность представляют трансформаторное масло, используемое в рентгеновском блоке в качестве высоковольтного изолятора, и свинцовосодержащий припой.

15 Гарантии изготовителя

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппаратов МАРТ требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных технической документацией.

15.2 Условия предоставления гарантии – согласно руководству по гарантийному обслуживанию ООО «Спектрофлэш».

16 Дополнительная информация

Для получения дополнительной поддержки обращайтесь к нам одним из следующих способов:

- наш сайт в интернете www.spectroflash.ru в раздел «Документация»,
- связаться с нами по электронной почте sbyt@spectroflash.ru
- позвонить по телефонам отдела сбыта, указанным на второй странице руководства.


Приложение А (справочное)
Ориентировочные номограммы экспозиции


В этом приложении приведены ориентировочные номограммы экспозиций для аппарата МАРТ-250 для режима направленного просвечивания, и аппарата МАРТ-200 для режима направленного и псевдопанорамного (140°) просвечивания.


Для всех номограмм предполагается фокусное расстояние 700 мм, пленка AGFA D7 со свинцовыми экранами.



Более удобный интерактивный калькулятор экспозиций можно найти на нашем сайте в разделе «Справка» – «Инструменты».

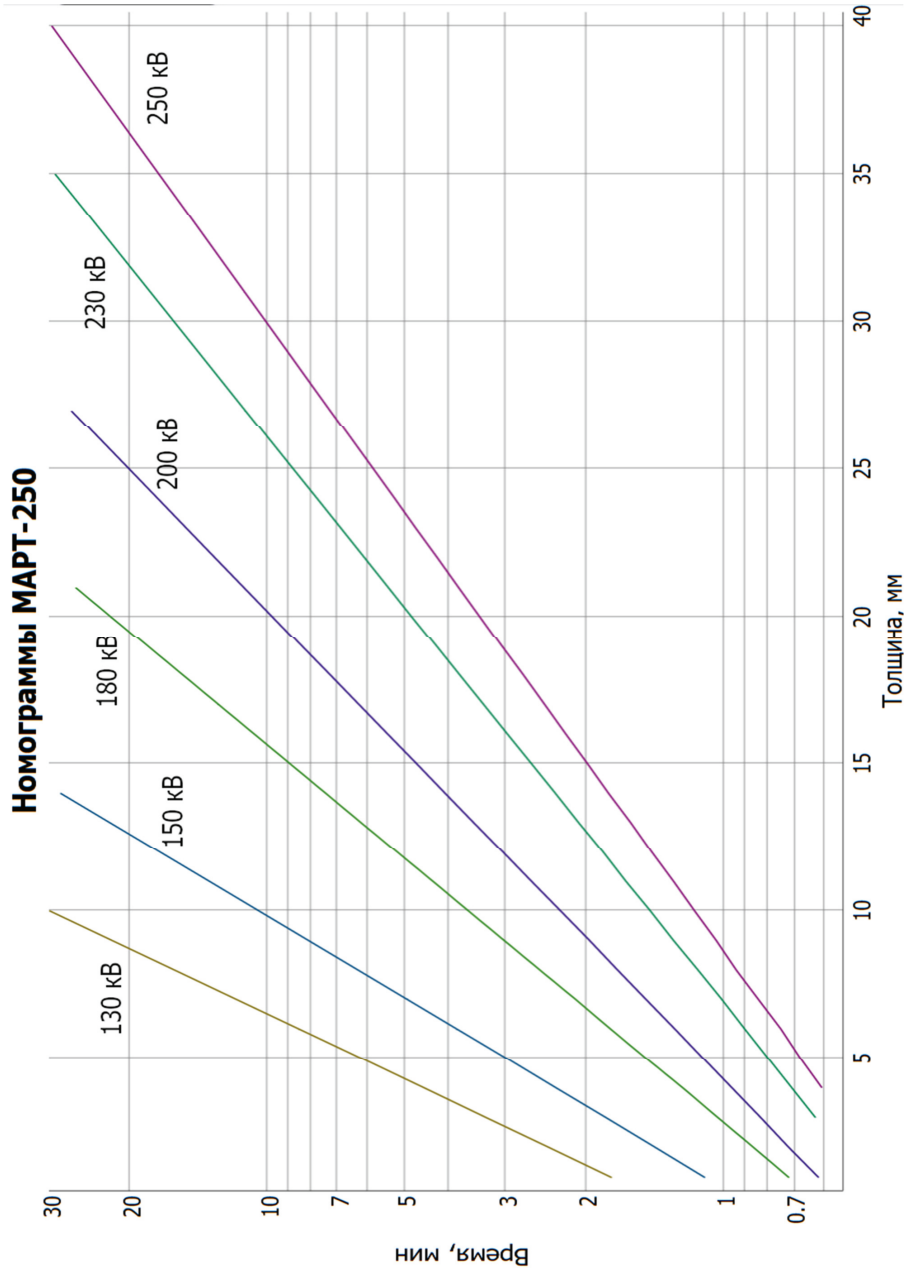
Номограммы МАРТ-250
130 кВ
150 кВ
180 кВ
200 кВ
230 кВ
250 кВ
Время, мин
30
20
10
7
5
3
2
1
0.7
5
10
15
20
25
30
35
40
Толщина, мм

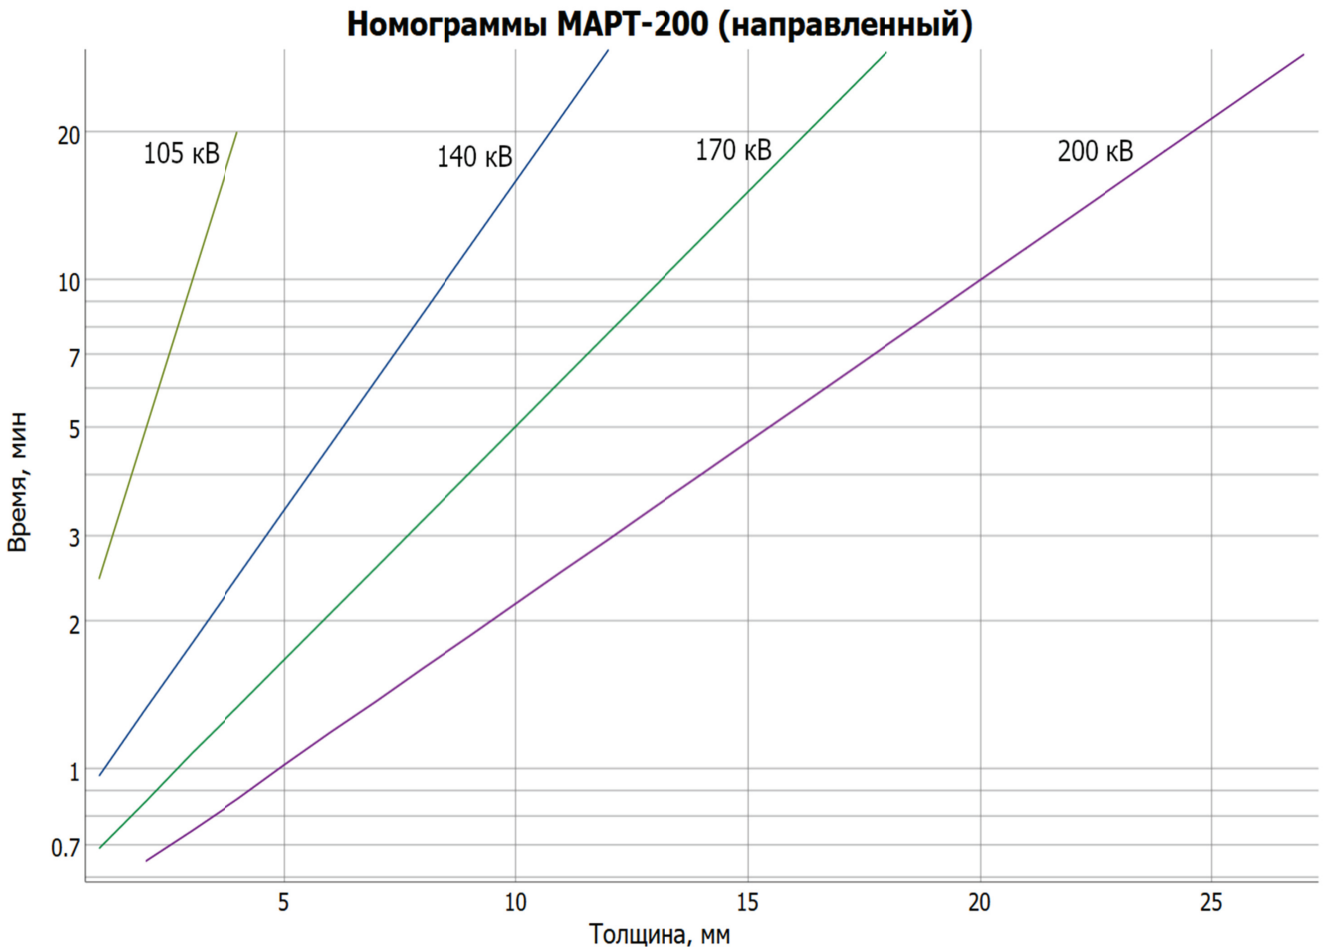
Номограммы МАРТ-200 (направленный)
105 кВ
140 кВ
170 кВ
200 кВ
Время, мин
20
10
7
5
3
2
1
0.7
5
10
15
20
25
Толщина, мм

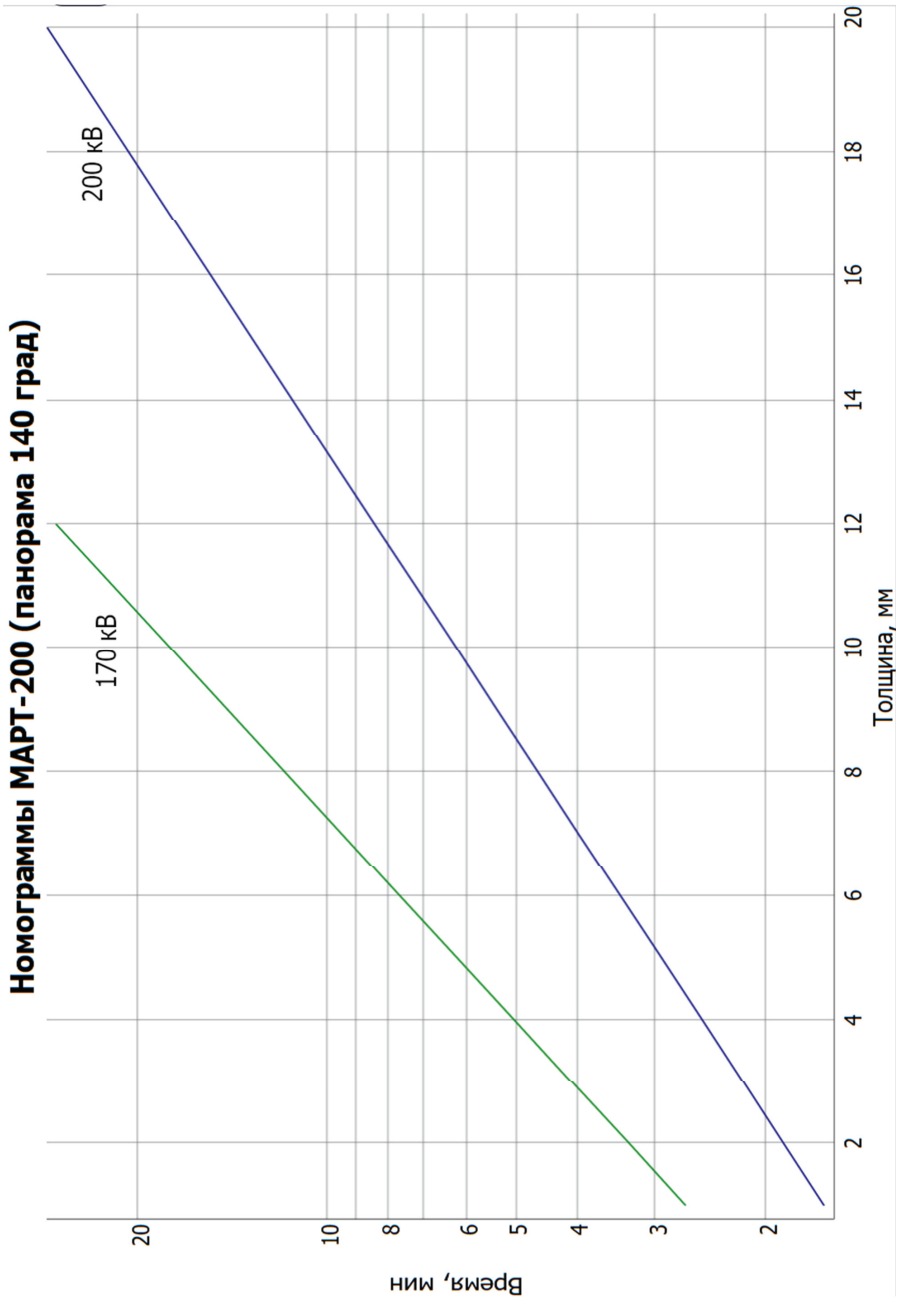
Номограммы МАРТ-200 (панорама 140 град)
200 кВ
170 кВ
Время, мин
20
10
8
6
5
4
3
2
Толщина, мм
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Приложение Б
(информационное)
Приспособления для крепления аппарата

Б.1 Линейка приспособлений типа ПАУК

Предназначено для крепления рентгеновского аппарата на объектах контроля из металлов, обладающих магнитными свойствами. Сборная конструкция представляет собой стальную рамку-основание с четырьмя ножками, на которых через шаровый регулировочный механизм крепятся магнитные держатели. Излучающий блок размещается на стальном основании и фиксируется к нему винтами. Фокусное расстояние регулируется дискретно, путём замены ножек. Для этого изделие комплектуется четырьмя комплектами ножек различных размеров.



Рисунок Б.1 – Внешний вид приспособления ПАУК с комплектом сменных ножек для аппарата МАРТ-250



Рисунок Б.2 – Внешний вид приспособления ПАУК с комплектом сменных ножек для аппарата МАРТ-200

Рекомендуется использовать на объектах с диаметром не менее 219 мм.

Выпускается в нескольких модификациях для крепления аппаратов различных моделей. При заказе следует указать модели рентгеновских аппаратов, для которых приобретается приспособление.

Фокусное расстояние на плоском объекте контроля для аппарата МАРТ-250 может быть установлено в 119 мм, 159 мм, 254 мм, 341 мм

Фокусное расстояния на плоском объекте контроля для аппарата МАРТ-200 может быть установлено до 250 мм.

Б.2 Штатив цепной АИСТ

Штатив представляет собой механическое приспособление с цепным креплением к трубам различного диаметра. Применяется во время выполнения радиографического контроля сварных стыков трубопроводов с диаметром от 57 мм до 1020 мм. Отличается простотой сборки и компактностью в разобранном виде.

Выпускается в нескольких модификациях для крепления аппаратов различных моделей. При заказе следует указать модели рентгеновских аппаратов, для которых приобретается штатив.



Рисунок Б.3 – Внешний вид цепного штатива

Б.3 Штатив треножный

Штатив позволяет размещать и фиксировать рентгеновский блок на высоте от 1,05 м до 3,1 м с регулировкой направления выхода рабочего пучка излучения. Основные элементы конструкции - облегчённый треножный штатив с подъёмным элеватором, на вершине которого размещён шаровый регулировочный механизм с площадкой для крепления рентгеновского блока аппарата.

Штатив выполнен и прочного и лёгкого дюралюминиевого сплава.

Выпускается в нескольких модификациях для крепления аппаратов различных моделей. При заказе следует указать модели рентгеновских аппаратов, для которых приобретается штатив.



Рисунок Б.4 Внешний вид штатива треножного

Б.4 Устройство фиксации

Предназначено для крепления блока рентгеновского на трубе аппарата МАРТ-250. Устройство позволяет крепить аппарат на трубе диаметром до 1460 мм.

Основное отличие от аналогов – простота перемещения и фиксации аппарата:

- на трубе крепится легкое основание с ремнем,
- затем аппарат фиксируется на основании защелкой
- для перемещения на другую точку шва аппарат отстегивается нажатием на защелку, ремень ослабляется, легкое основание перемещается в нужную точку.

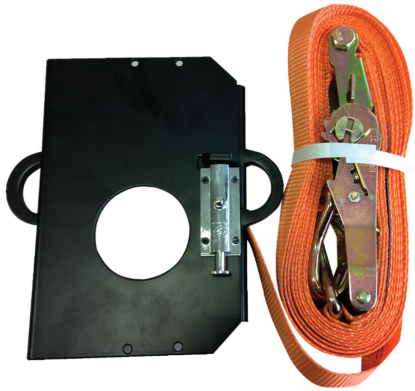


Рисунок Б.5 – Внешний вид устройства фиксации

Состав

Устройство фиксации состоит из 3-х частей:

- П-образное основание, предназначенное для установки на трубу
- Г-образная скоба, к которой крепится аппарат
- натяжной ремень

Использование

На рисунке Б.6 показаны составные части устройства фиксации.

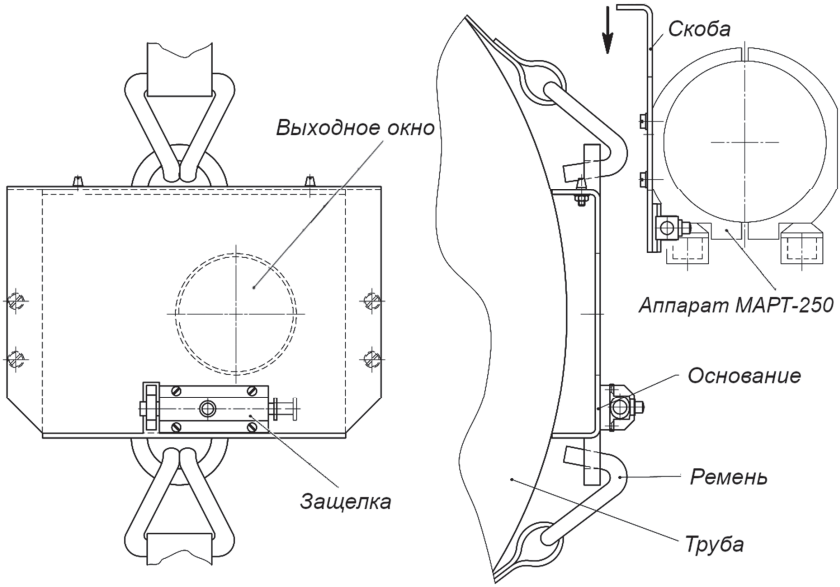


Рисунок Б.6 – Крепление устройства фиксации

Предварительно следует прикрепить к аппарату скобу с запорной планкой для защелки. Устанавливайте скобу так, чтобы отверстие в ней совпало с выходным окном аппарата. В дальнейшем снимать скобу при перемещении аппарата больше не потребуется.

Далее оберните ремень вокруг трубы. Крюки на концах ремня проденьте в проушины основания. Рекомендуется ориентировать основание так, чтобы штыри-фиксаторы были направлены вверх.

Затяните ремень с помощью храпового механизма.

Возьмите аппарат с прикрепленной скобой, совместите основание и скобу так, чтобы штыри-фиксаторы вошли в отверстия на скобе. Сдвиньте скобу до соединения с защелкой.

Застопорите скобу на основании защелкой, сдвинув пальцем язычок защелки.

Для снятия аппарата нажмите на кнопку возле запорной планки защелки. Защелка разблокируется. Снимите аппарат с основания.

Приложение В
(информационное)

Приспособления для сигнализации о наличии рентгеновского излучения

В.1 Сигнальная лампа-вспышка

Сигнальная лампа-вспышка предназначена для индикации наличия рентгеновского излучения при проведении работ с рентгеновскими дефектоскопами.

Отличие от существующих на рынке:
- малый вес и габариты
- автономное питание
- не требует кабельного соединения

Лампа оснащена магнитами на нижней части корпуса, что позволяет зафиксировать ее в любом удобном для наблюдения положении. Источником питания являются 6 элементов питания АА. В основе принципа работы лежит подсчет импульсов, поступающих со счетчика Гейгера. Если значения характерны для работы рентгеновских дефектоскопов, то включается световая индикация (мигание, проблески).



Рисунок В.1 – Лампа сигнальная

Основные технические характеристики:

- Цвет излучения: красный
- Габаритные размеры корпуса (⌀ × В): (63 × 75) мм
- Масса с комплектными элементами питания не более 0,3 кг

Для использования расположить ламу на расстоянии от 1,5 до 15 метров (не в прямом пучке) от объекта контроля таким образом, чтобы оператор мог видеть световую индикацию.

При выборе расстояния до ламы следует учитывать, что интенсивность рентгеновского излучения зависит от установленной величины напряжения на рентгеновской трубке дефектоскопа. Если интенсивность слишком мала, лампа не будет показывать наличие излучения. При низких напряжениях лампу следует устанавливать ближе к дефектоскопу, при высоких – дальше. Необходимое расстояние в конкретном режиме работы подбирается опытным путем.

Приложение Г
(информационное)

Набор коллиматоров

Коллиматор предназначен для ограничения угла раскрытия рентгеновского излучения при направленном просвечивании. Использование коллиматоров позволяет уменьшить величину неиспользуемого рентгеновского излучения.

Перечень видов коллиматоров, входящих в набор, показан на рисунке В.1.

L° × H°	Примечание
40°×40°	
60°×60°	
30°×15°	
40°×30°	
60°×15°	
60°×30°	
Сегмент	

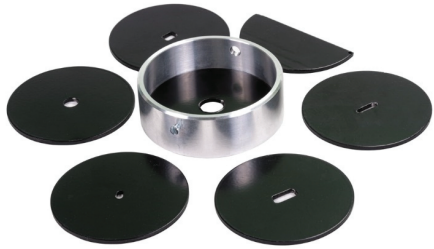


Рисунок Г.1 – Виды коллиматоров для аппарата МАРТ-200

Коллиматор представляет собой сменную свинцовую диафрагму и держатель, с помощью которого она фиксируется на торце аппарата.

Пояснения по выбору коллиматора приведены на рисунке В.2. Например, при использовании коллиматора с углом раскрытия 40×30° и фокусном расстоянии 400 мм размер завечиваемой области будет около 300×210 мм.

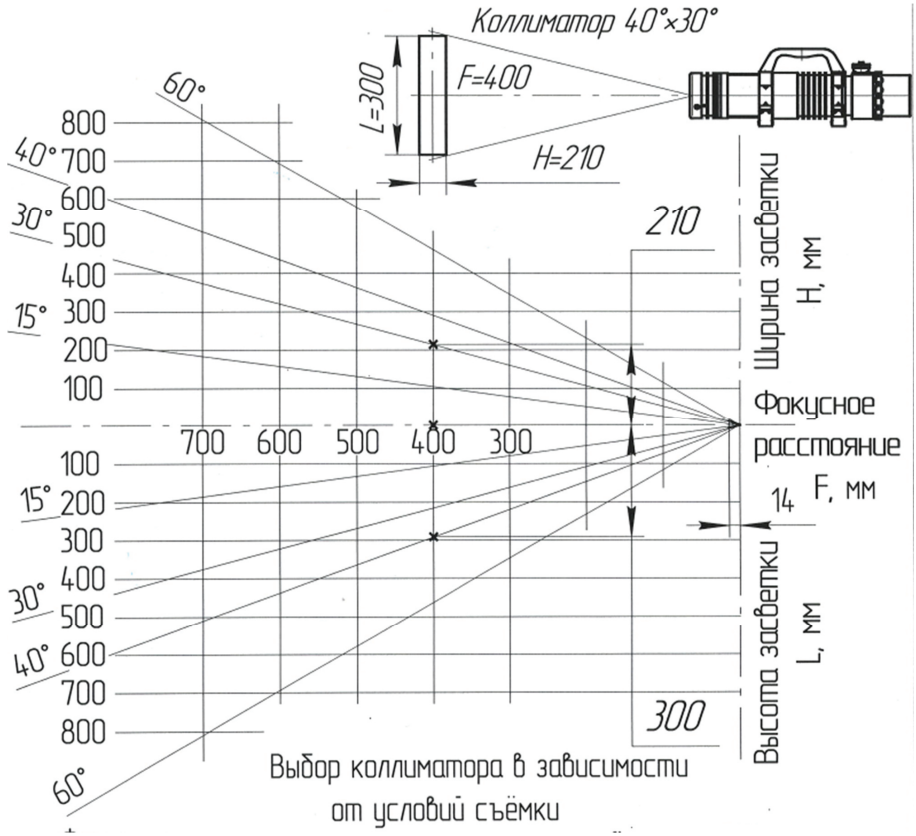


Рисунок Г.2 – Пояснения по выбору коллиматора